

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 4420/BK/09/2019**

z dnia: 2019/09/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2019

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 1842 Actros E6 18.0t

Wersja: 1842 L

Nr rejestracyjny: WOT 43626

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB9630041L653915

Data pierwszej rejestracji	2012/04/27, (w Polsce: 2017/07/28)
Data ważności badania technicznego	2020/07/16
Data oględzin	2019/08/29
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 44, 05-555 Grzędy
Wskazanie drogomierza	647626 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/04/27-19/09/02)	88 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Czerwony 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	18000 kg / 8650 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa
Rodzaj kabiny	wielkopojemna
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	poduszki / poduszki / 5500 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12809 ccm / 310kW (421KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 4420/BK/09/2019**

z dnia: 2019/09/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2019

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 1842 Actros E6 18.0t

Wersja: 1842 L

Nr rejestracyjny: WOT 43626

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB9630041L653915

Data pierwszej rejestracji	2012/04/27, (w Polsce: 2017/07/28)
Data ważności badania technicznego	2020/07/16
Data oględzin	2019/08/29
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 44, 05-555 Grzędy
Wskazanie drogomierza	647626 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/04/27-19/09/02)	88 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Czerwony 2-warstwowy typu uni
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12809 ccm / 310kW (421KM)

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

WINDA ZAŁADOWCZA

Dhollandia DHSM71

WYPOSAŻENIE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Blokada mechanizmu różnicowego
- 2 +Dodatkowy zbiornik paliwa
- 3 +Elektryczny mechanizm podnoszenia kabiny
- 4 Hamulec silnikowy
- 5 +Immobilizer
- 6 +Instalacja do podłączenia przyczepy
- 7 Klimatyzacja
- 8 Komputer pokładowy
- 9 +Leżanka dolna
- 10 +Leżanka górna
- 11 +Łodówka
- 12 +Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 13 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 14 Ogrzewanie dodatkowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 15 +Osłony boczne p/najazdowe
- 16 +Radio CB
- 17 +Skrzynia biegów automatyczna
- 18 +Spoiler dachowy
- 19 System hamulcowy elektroniczny EBS
- 20 Szyby przednie regulowane elektr.
- 21 Tachograf
- 22 Tempomat
- 23 +Zaczepek holowniczy do przyczepy
- 24 Zamek centralny
- 25 Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne
- 26 +Zawieszenie przednie pneumatyczne
- 27 +Zbiornik na wodę

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 315/70 R22.5 152/148M FS 400 (PRZÓD)	7,0	66
Przednie prawe:	GOODYEAR 315/70 R22.5 154L/152M RHS 2 TL	7,0	66
Tylne LZ:	*MICHELIN Remix 315/60 R22.5 154/148L XD MULTIWAY TL	8,0	60
Tylne LW:	*MICHELIN Remix 315/60 R22.5 154/148L XD MULTIWAY TL	8,0	60
Tylne PZ:	*MICHELIN Remix 315/60 R22.5 154/148L XD MULTIWAY TL	8,0	60
Tylne PW:	*MICHELIN Remix 315/60 R22.5 154/148L XD MULTIWAY TL	8,0	60

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy ramy, błotniki, pokrywy, itp.)

oszyście ściany bocznej z P str. kabiny jest zarysowane w środkowej części
 Drzwi kabiny z P str. posiadają punktowe wgniecenie o średnicy ok. 2 [cm] w części centralnej, zadrapania lakieru w części centralnej, zadrapanie dolnej plastikowej części drzwi
 Brak osłony tylnej nadkola koła przedniego z P str.
 Osłona zewnętrzna tłumika jest obtarta, wgnieciona i pęknięta w górnej części
 Obudowa lusterka zewnętrznego drzwi z P str. kabiny posiada zarysowania
 Obudowa stopnia wejściowego do kabiny z P str. kabiny jest obtarta od dołu
 Zderzak przedni jest pęknięty z L str. od dołu, obtarcie od dołu z P str.
 Atrapa przednia środkowa posiada odpryski
 Atrapa przednia narożna z L str. posiada liczne odpryski pow. lak.
 Drzwi kierowcy posiadają odpryski pow. lak. na zewnętrznej pionowej krawędzi, dolna plastikowa część drzwi posiada zadrapania na zew. pionowej krawędzi
 Obudowa stopnia wejściowego do kabiny od str. kierowcy posiada przetarcia przy wszystkich stopniach, jest pęknięta przy środkowym stopniu wejściowym
 Obudowa lusterka zewnętrznego drzwi kierowcy posiada zarysowania
 Opończa zabudowy skrzyniowej z L str. posiada napisy reklamowe, nacięcia w 2 miejscach w środkowej części, jedno nacięcie w tylnej części
 Osłona p/najazdowa z L str. pojazdu jest obtarta w środkowej części
 Rama drzwi tylnych zabudowy skrzyniowej z L str. pojazdu posiada zarysowania w dolnej części
 Rama drzwi tylnych zabudowy skrzyniowej z P str. pojazdu posiada zarysowania w dolnej części
 Odbojniki tylne z L str. i z P str. pojazdu posiadają ubytki materiału
 Obudowy odbojników tylnych z L str. i z P str. pojazdu są wgniecione
 Drzwi tylne (prawe skrzydło) posiadają punktowe wgniecenia na zew. pionowej krawędzi pod dolnym zawiasem drzwi
 Opończa zabudowy skrzyniowej z P str. posiada napisy reklamowe, zarysowania w górnej części
 Próg wejściowy zabudowy skrzyniowej jest wytarty
 Podłoga wewnątrz zabudowy skrzyniowej posiada liczne zadrapania
 Kłonicie tylne wewnątrz zabudowy skrzyniowej z L str. i z P str. są obtarte w dolnej części
 Ściana przednia aluminiowa wewnątrz zabudowy skrzyniowej posiada wgniecenia w dolnej części
 Platforma windy hydraulicznej posiada punktowe rozdarcia od dołu w 2 miejscach

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Kierownica posiada ślady wytarcia
 Materac dolnej leżanki jest zaplamiony
 Fotel kierowcy posiada zaplamioną tapicerkę na siedzeniu

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku świeci się żółta diagnostyczna kontrolka serwisowa silnika oraz wyświetla się komunikat:
 „usterka końcówki obróbki spalin” - konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych
 Utrudniony rozruch silnika - silnik uruchamia się dopiero po długotrwałym „kręceniu” rozrusznikiem - konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)

Klosz lampy tylnej z P str. jest pęknięty

Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku wyświetlają się komunikaty:

- „usterka oświetlenia tablicy rejestracyjnej”,
- „rozpoznawanie kół niemożliwe”,
- „niski poziom naładowania akumulatora”,
- „ograniczenie prędkości”

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Szyba czołowa posiada odprysk o średnicy ok. 3 [cm] przed kierowcą

Drzwiczki od lodówki posiadają uszkodzone zawiasy

UWAGI

W dowodzie rejestracyjnym błędnie wpisane są dane takie jak:

- model pojazdu podany jest Actros 1838 - powinno być Actros 1842L
- emisja spalin podana jest EURO 5 - powinno być EURO 6

Informacja została zweryfikowana w zewnętrznej bazie danych

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano 2 kluczyki, dowód rejestracyjny, nieaktualne ubezpieczenie OC, certyfikat emisji spalin EURO 6

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. kabiny nie wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 4420/BK/09/2019

z dnia: 2019/09/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IX-2019

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 1842 Actros E6 18.0t

Wersja: 1842 L

Nr rejestracyjny: WOT 43626

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

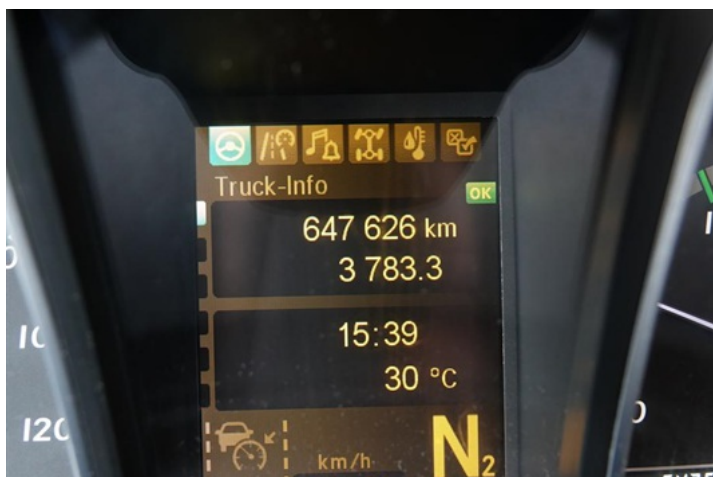


Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32

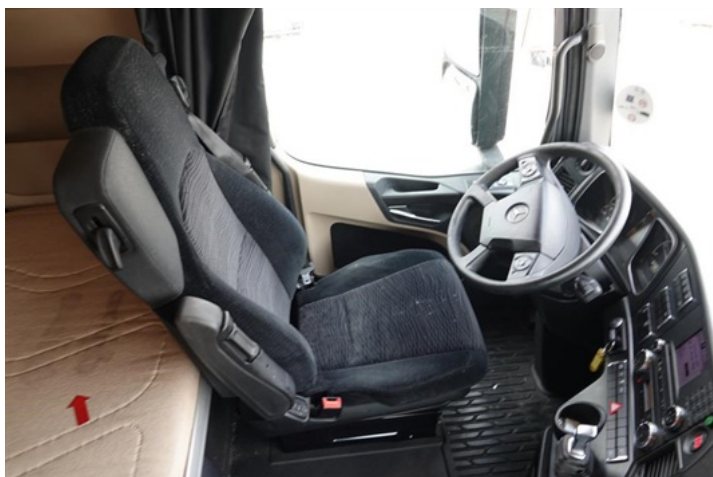


Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53

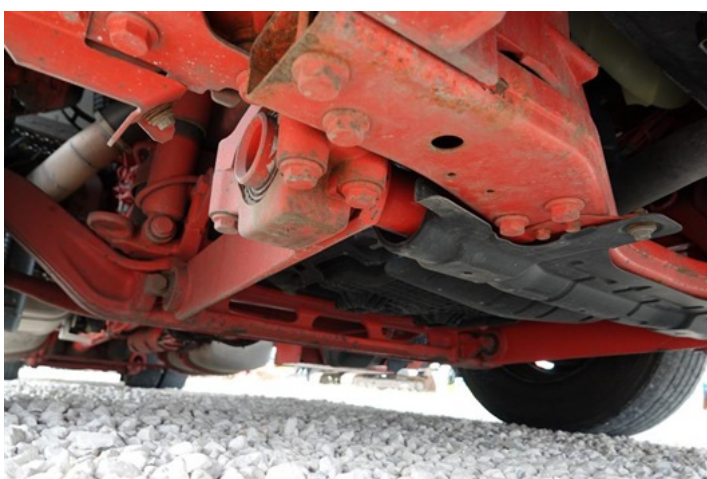


Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108

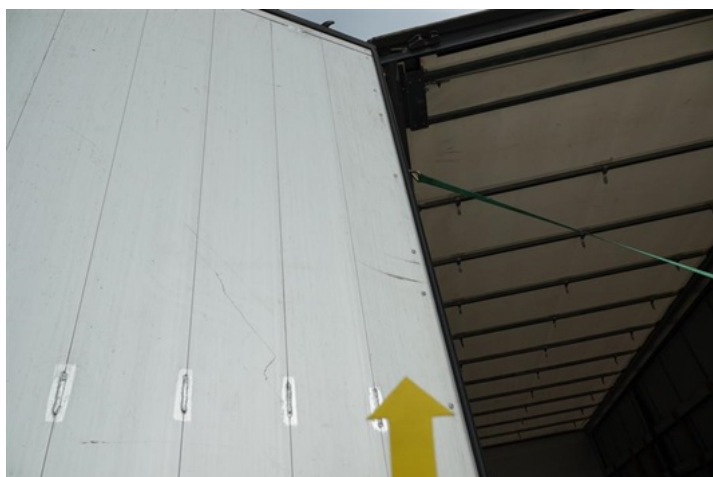


Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112

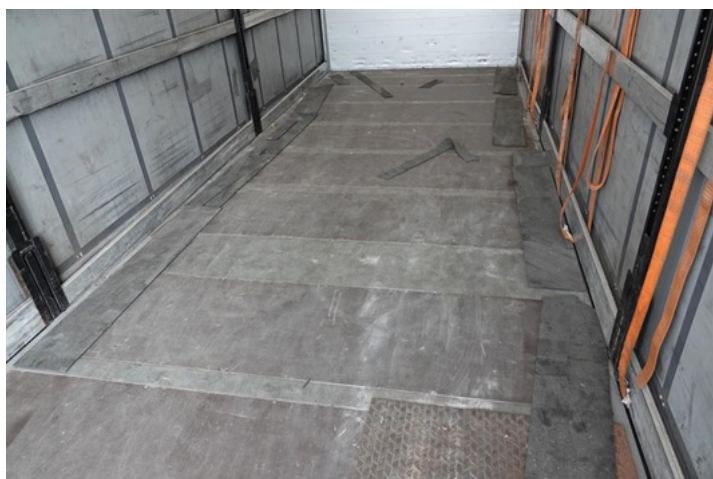


Foto 113



Foto 114

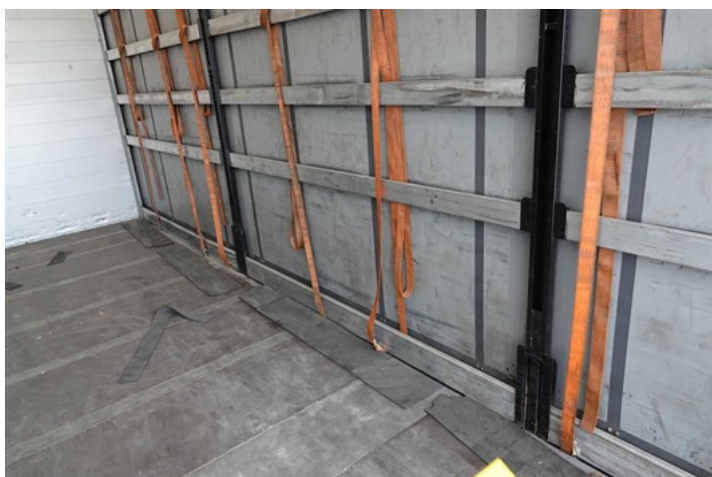


Foto 115



Foto 116

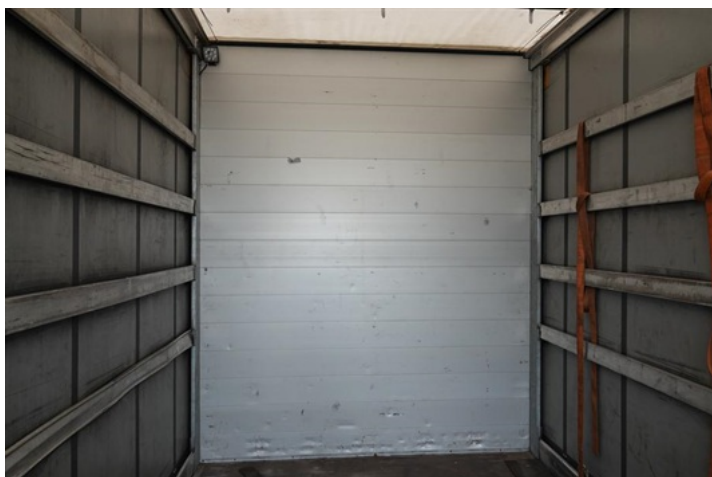


Foto 117

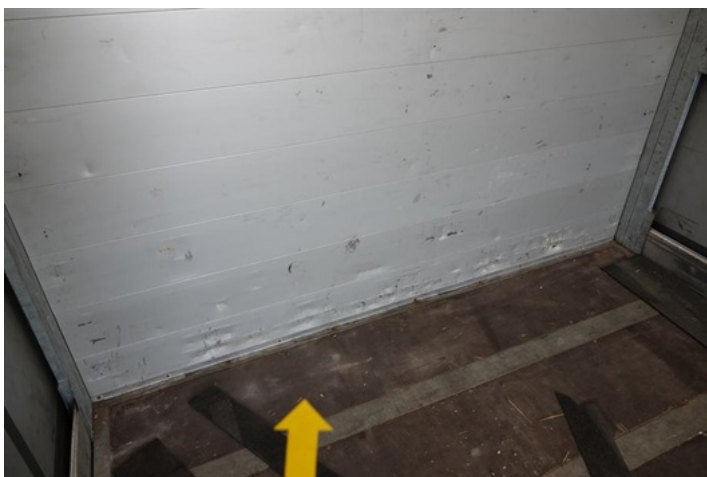


Foto 118



Foto 119

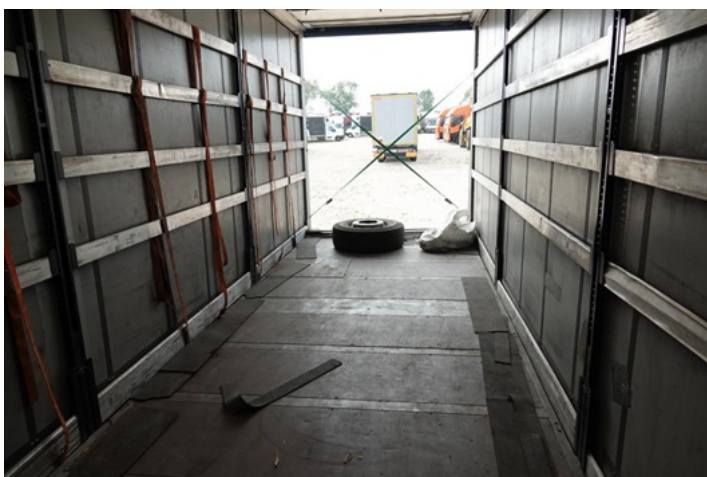


Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126

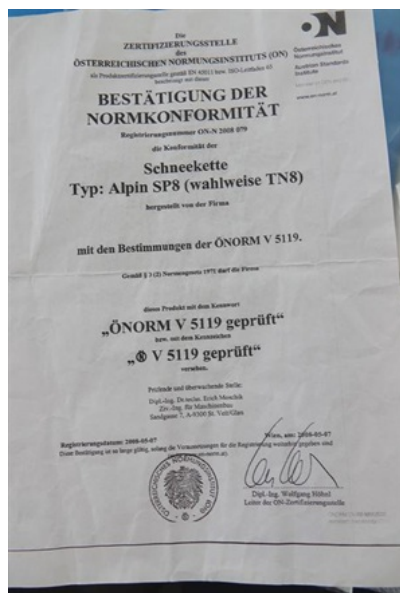


Foto 127



Foto 128

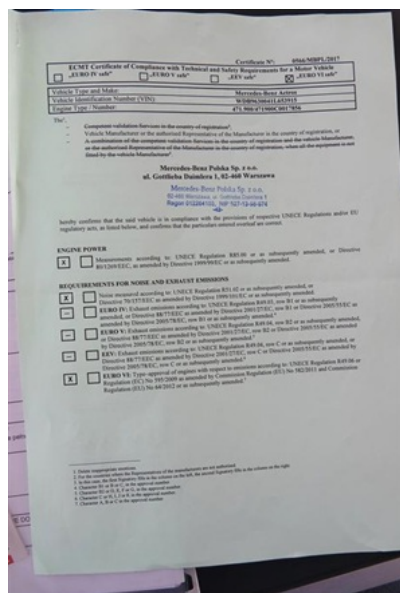


Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132