

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 4418/BK/06/2019**

z dnia: 2019/06/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] VI-2019

Marka: VOLVO

Model pojazdu: FH 500 MR`13 E6 27.0t

Wersja: FH 500

Nr rejestracyjny: WOT 33751

Rok prod.: 2015

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YV2RT40D4GB756220

Data pierwszej rejestracji	2016/06/28
Data ważności badania technicznego	2019/07/02
Data oględzin	2019/06/06
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	149595 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/06/28-19/06/10)	35 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	26000 kg
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	sypialna / Globetrotter
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x4 / automatyczna
Zawieszenie osi I / II / III	resory / poduszki / poduszki
Rozstaw osi przedni / tylny	2780 mm / 1370 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12777 ccm / 375kW (510KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 4418/BK/06/2019**

z dnia: 2019/06/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] VI-2019

Marka: VOLVO

Model pojazdu: FH 500 MR`13 E6 27.0t

Wersja: FH 500

Nr rejestracyjny: WOT 33751

Rok prod.: 2015

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YV2RT40D4GB756220

Data pierwszej rejestracji 2016/06/28

Data ważności badania technicznego 2019/07/02

Data oględzin 2019/06/06

Miejsce oględzin Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków

Wskazanie drogomierza 149595 km

Okres eksploatacji pojazdu (16/06/28-19/06/10) 35 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj zabudowy ciągnik siodłowy z kabiną długą

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 3 / 6x4 / automatyczna

Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 12777 ccm / 375kW (510KM)

WYPOSAŻENIE (*)**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Blokada mechanizmu różnicowego
- 2 +Dach regulowany elektrycznie
- 3 +Dodatkowy zbiornik paliwa
- 4 ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem
- 5 +Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- 6 +Hamulec silnikowy
- 7 Immobilizer
- 8 +Kierownica obszyta skórą
- 9 +Kierownica wielofunkcyjna
- 10 +Klimatyzacja automatyczna
- 11 +Lakier metalizowany
- 12 +Leżanka dolna
- 13 +Leżanka górna
- 14 +Łodówka
- 15 +Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 16 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 17 +Obrotomierz
- 18 Ogrzewanie niezależne

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 19 +Osłona p/słoneczna szyby czołowej
- 20 +Radio CB
- 21 +Radioodtwarzacz
- 22 +Reflektory ksenonowe
- 23 +Reflektory na dachu (4szt.) razem z światłami ostrzegawczymi (2szt.) koloru żółtego
- 24 +Skrzynia biegów automatyczna
- 25 +Spryskiwacze reflektorów
- 26 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 27 +System hamulcowy elektroniczny EBS
- 28 +System wspomagania nagłego hamowania EBA
- 29 Szyby regulowane elektr.
- 30 +Tachograf elektroniczny
- 31 +Tarcze kół alum. 22,5"
- 32 +Tempomat aktywny ACC
- 33 +Wspomaganie układu kierowniczego
- 34 +Zamek centralny zdalnie sterowany
- 35 Zawieszenie tylne pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 385/65 R22.5 160K HSL 2 TL	7,0	66
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 385/65 R22.5 160K HSL 2 TL	7,0	66
II Osi LZ:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	12,0	35
II Osi LW:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	12,0	35
II Osi PZ:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	12,0	35
II Osi PW:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	12,0	35
III Osi LZ:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	10,0	48
III Osi LW:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	10,0	48
III Osi PZ:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	10,0	48
III Osi PW:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 TL (NAPĘD)	10,0	48

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyc. błotniki, drzwi, pokryw. itp.)

Okleiny reklamowe na kabinie pojazdu

Drzwi kabiny z P str. posiadają odpryski lakieru na zew. pionowej krawędzi

Zderzak przedni posiada odpryski lakieru na przedniej powierzchni w dolnej części

Pokrywa przednia kabiny posiada zadrapania lakieru w górnej części

Atrapa wokół reflektora przedniego z L str. jest obtarta

Drzwi kierowcy posiadają odpryski lakieru na zewnętrznej pionowej krawędzi

Osłona nadkola koła III osi z L str. jest obtarta

Osłona nadkola koła III osi z P str. posiada zadrapania

Błotnik tylny koła III osi z L str. posiada zadrapania

Błotnik tylny koła III osi z P str. jest obtarty w dolnej części

Rama główna pojazdu posiada przetarcia lakieru w tylnej części na górnej powierzchni

Osłona górna nad akumulatorami jest popękana, ubytek materiału

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Kierownica jest wytarta

Fotel kierowcy posiada wypalony otwór na siedzeniu o średnicy ok. 0,5 [cm]

Materac górnej leżanki jest zaplamiony

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnic, oświetlenie itp.)

Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku świeci się żółta kontrolka z napisem „check”.

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

Kłosz światła obrysowego umieszczonego na zew. osłonie tłumika jest nieprzymocowane (odstaje)

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Nie wnosi się uwag

UWAGI

Nie wnosi się uwag

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano dowód rejestracyjny pojazdu, 1 kluczyk

W kabinie pojazdu znajdowała się instrukcja obsługi i książka serwisowa bez aktualnych wpisów serwisowych

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach kabiny pojazdu:

Poszycie ściany bocznej z L str. kabiny - grubość pow. lak. wynosi: od 160um do 220um

Na pozostałych elementach kabiny pojazdu nie stwierdzono napraw blacharsko lakierniczych

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 4418/BK/06/2019

z dnia: 2019/06/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] VI-2019

Marka: VOLVO

Model pojazdu: FH 500 MR`13 E6 27.0t

Wersja: FH 500

Nr rejestracyjny: WOT 33751

Rok prod.: 2015

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

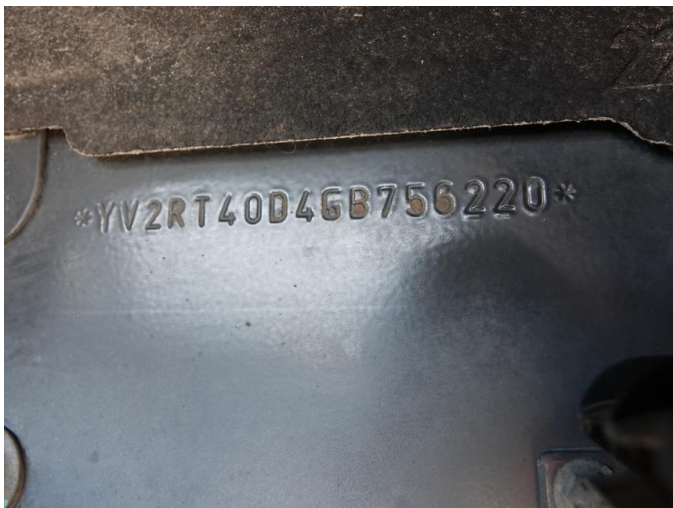


Foto 6

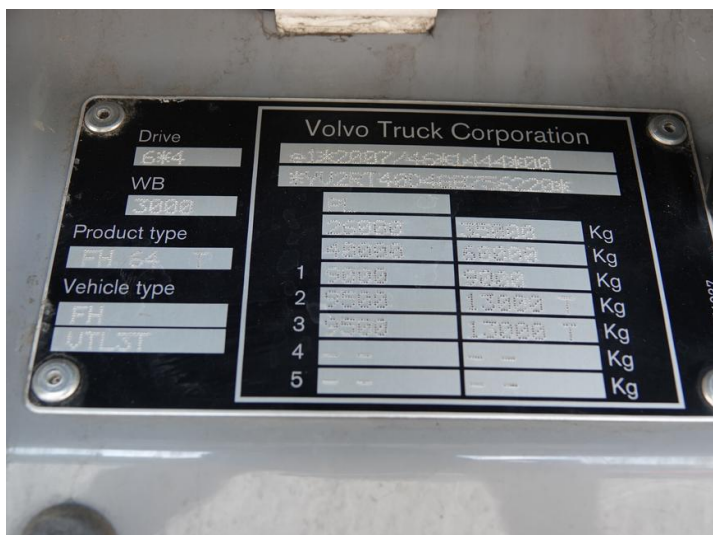


Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75

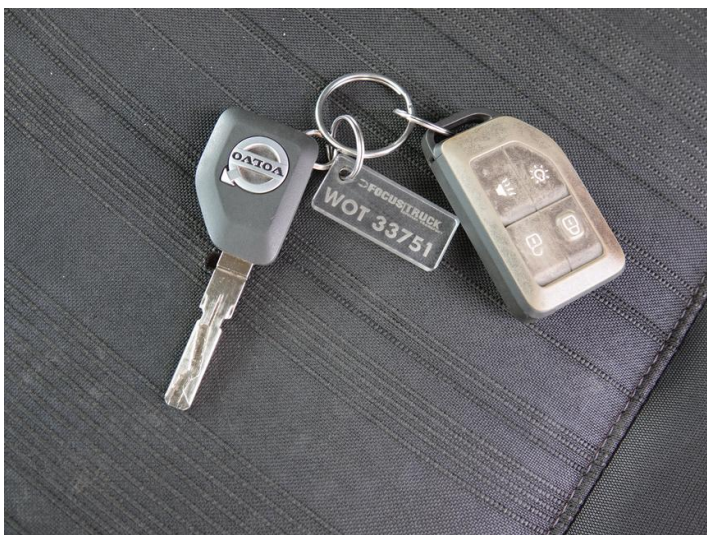


Foto 76



Foto 77

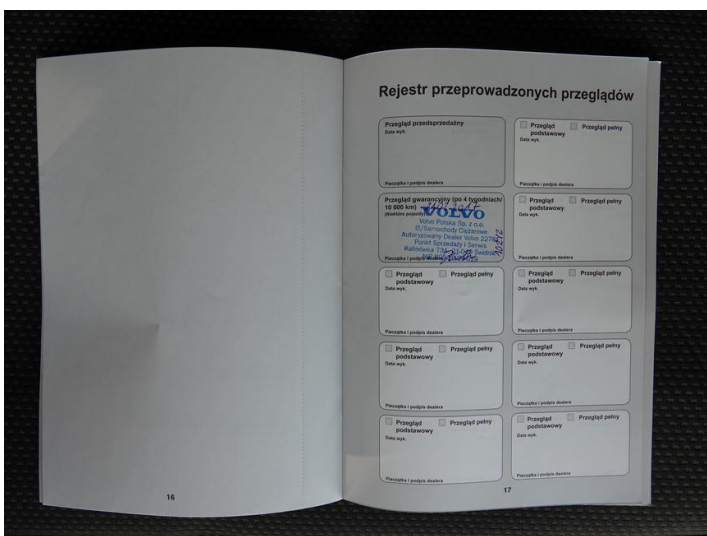


Foto 78

