

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 3872/ŁZ/12/2018**

z dnia: 2018/12/04

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Nowy Rynek 5, 62-002 Suchy Las

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XII-2018

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 1845 Actros E6 18.0t

Wersja: 1845 LS

Nr rejestracyjny: PZ 392JX

Rok prod.: 2015

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

Nr INFO-EKSPERT

022-07623

Nr identyfikacyjny (VIN)

WDB96340310002289

Data pierwszej rejestracji

2016/01/12

Data ważności badania technicznego

2019/03/26

Data oględzin

2018/11/27

Miejsce oględzin

Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków

Wskazanie drogomierza

536270 km

Okres eksploatacji pojazdu (16/01/12-18/12/04)

35 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

Biały 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkow.

18000 kg

Rodzaj zabudowy

ciągnik siodłowy z kabiną długą

Rodzaj kabiny

wielkopojemna

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi

resory / poduszki / 3700 mm

Rodzaj silnika

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

12809 ccm / 330kW (449KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

6 / rzędowy

Norma spalin

E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 3872/ŁZ/12/2018**

z dnia: 2018/12/04

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Nowy Rynek 5, 62-002 Suchy Las

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XII-2018

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 1845 Actros E6 18.0t

Wersja: 1845 LS

Nr rejestracyjny: PZ 392JX

Rok prod.: 2015

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

Nr INFO-EKSPERT

022-07623

Nr identyfikacyjny (VIN)

WDB96340310002289

Data pierwszej rejestracji

2016/01/12

Data ważności badania technicznego

2019/03/26

Data oględzin

2018/11/27

Miejsce oględzin

Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków

Wskazanie drogomierza

536270 km

Okres eksploatacji pojazdu (16/01/12-18/12/04)

35 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

Biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj zabudowy

ciągnik siodłowy z kabiną długą

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna

Rodzaj silnika

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

12809 ccm / 330kW (449KM)

WYPOSAŻENIE (2013.11-)**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego
- 3 Dach regulowany elektrycznie
- 4 +Dodatkowy zbiornik paliwa
- 5 Hamulec silnikowy
- 6 Immobilizer
- 7 Kierownica wielofunkcyjna
- 8 +Klimatyzacja automatyczna
- 9 Kolumna kierownicy regulowana
- 10 Komputer pokładowy
- 11 +Leżanka dolna
- 12 +Leżanka górna
- 13 +Łodówka
- 14 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 15 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 16 Lusterko rampowe lewe
- 17 Ogrzewanie postojowe
- 18 +Osłona p/słoneczna szyby czołowej
- 19 Przygotowanie do montażu CB

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 20 Przygotowanie do montażu telefonu samochodowego
- 21 +Radio CB
- 22 Radioodtwarzacz CD
- 23 +Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
- 24 Roleta p/słoneczna po stronie kierowcy
- 25 +Skrzynia biegów automatyczna
- 26 Spoiler dachowy
- 27 Spoilery boczne kabiny
- 28 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 29 Szyby przyciemniane
- 30 Szyby regulowane elektr.
- 31 Światła p/mgielne przednie
- 32 Tachograf elektroniczny
- 33 Tempomat
- 34 Wyświetlacz wielofunkcyjny
- 35 Zamek centralny
- 36 Zasłona części sypialnej
- 37 Zasłonki w kabinie
- 38 Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MICHELIN 315/70 R22.5 154/150L XDA 2+ ENERGY TL - NADLEWKI	12,0	35
Przednie prawe:	*MICHELIN 315/70 R22.5 154/150L XDA 2+ ENERGY TL - NADLEWKI	12,0	35
Tylne LZ:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 154L/150L FUELMAX D TL	8,0	60
Tylne LW:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 154L/150L FUELMAX D TL	9,0	54
Tylne PZ:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 154L/150L FUELMAX D TL	9,0	54
Tylne PW:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 154L/150L FUELMAX D TL	9,0	54

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyc. błotniki, drzwi, pokryw, itp.)

Zderzak przedni posiada zarysowanie z L str. pod reflektorem, ubytek materiału w dolnej części z L str., przetarcie z P str. przy stopniach wejściowych

Obudowa stopni wejściowych kabiny z P str. jest pęknięta w dolnej części

Obudowa stopni wejściowych kabiny z L str. posiada wytartą pow. lak. w dolnej części

Drzwi kierowcy posiadają odpryski pow. lak. na zew. pionowej krawędzi, obtarcia pow. lak. w dolnej części, zarysowanie pow. lak. w centralnej części oraz oderwane płyty pow. lak. na poziomym dolnym przetłoczeniu

Drzwi kabiny z P str. posiadają zarysowanie pow. lak. w dolnej części

Nadkole przednie z P str. posiada zarysowania pow. lak. w górnej części

Obudowa zew. lusterka z P str. posiada zarysowania pow. lak. w dolnej części

Obudowa zew. lusterka z L str. posiada urwaną dolną zaślepkę mocowania

Blacha za atrapą przednią narożną z L str. posiada wytartą pow. lak. przy łączeniu z drzwiami kierowcy

Poszycie boczne kabiny z L str. posiada punktowe obtarcie pow. lak. w dolnej części

Zawias dolny drzwi kierowcy jest uszkodzony - podczas otwierania/zamykania drzwi stawia opory oraz wydaje charakterystyczny zgrzyt

Drzwi kabiny z P str. są nie spasowane z poszyciem ściany bocznej - w dolnej części przerwa między tymi elementami jest znacznie mniejsza niż na pozostałych elementach

Brak osłon górnych nadkoli kół tylnych - 2szt.

Błotnik tylny z P str. posiada pęknięty plastik przy lampie

Okleiny reklamowe na całej kabinie

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Pokrowiec fotela kierowcy jest przedarty od zew. strony siedziska fotela

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku wyświetla się pomarańczowa kontrolka „CHECK ENGINE” - konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Tarcze stalowe kół tylnych posiadają obtarcia na rantach

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)

Reflektor przedni ksenonowy z P str. nie funkcjonuje - konieczna wymiana żarnika

Obudowa światła obrysowego z P str. pod zbiornikiem paliwa jest pęknięta

Klosze obu lamp tylnych są nieszczelne, są zaparowane od wew. str. - konieczna wymiana

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Szyba czołowa posiada punktowy odprysk w dolnym rogu z L str. o średnicy ok. 1,5cm

UWAGI

Na wyświetlaczu wskaźników wyświetla się ostrzeżenie „Rezerwa AdBlue” - konieczne uzupełnienie płynu

Na wyświetlaczu wskaźników wyświetla się ostrzeżenie „Usterka końc. obróbki spalin” - konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

Na wyświetlaczu wskaźników wyświetla się ostrzeżenie „Usterka św. tyln.” - konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

Na wyświetlaczu wskaźników wyświetla się komunikat „Przegląd techniczny natychmiast” - konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

Na wyświetlaczu wskaźników wyświetla się ostrzeżenie „Moc silnika zredukowana” - konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano dowód rejestracyjny pojazdu, 2 kluczyki w tym 1 zapasowy

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. nie wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 3872/ŁZ/12/2018

z dnia: 2018/12/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XII-2018

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 1845 Actros E6 18.0t

Wersja: 1845 LS

Nr rejestracyjny: PZ 392JX

Rok prod.: 2015

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

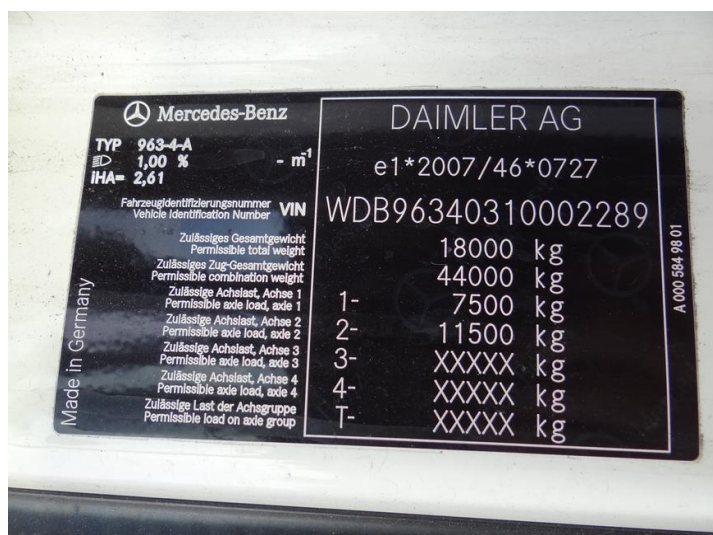


Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

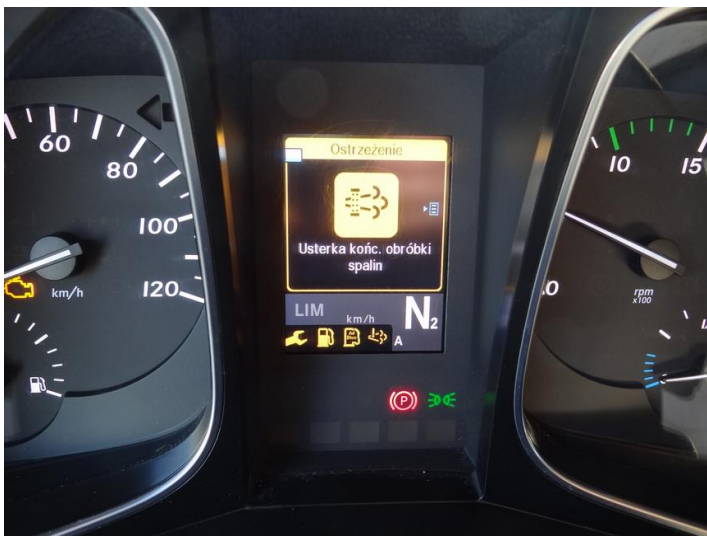


Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

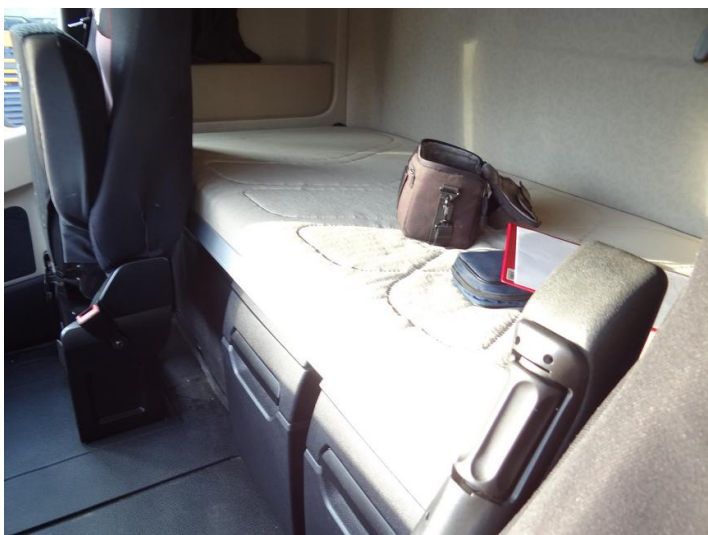


Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84

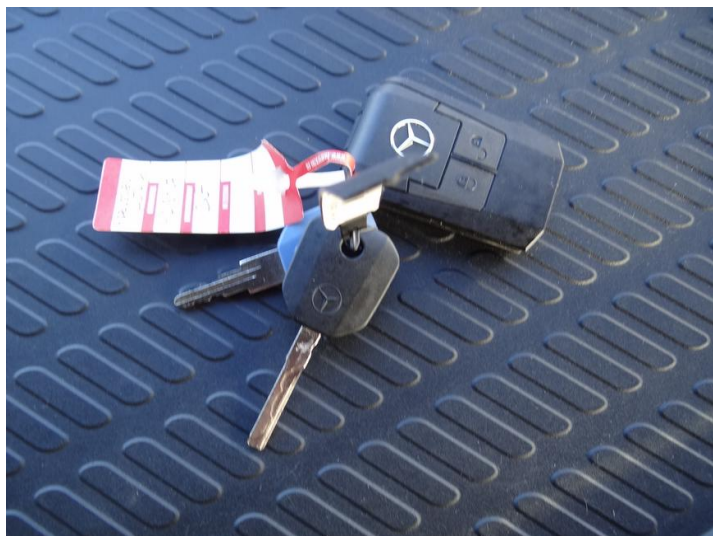


Foto 85



Foto 86

CIĄGNIK SAMOCHODOWY WSKAZOWNIKI JAKI WSKAZUJE 2015 DOKUMENTACJA LACONOWA WSKAZUJE 112,70 kN WSKAZUJE AAC2003050 SERIA DRYAM 0179609		C.1.1 "SG EQUIPMENT LEASING POLSKA" SP. 2 0.0. C.1.2 812384296 C.2.3 62-002 SUCHY LAS NOWY RYNEK 5 C.2.1 "SG EQUIPMENT LEASING POLSKA" SP. 2 0.0. C.2.2 812384296 C.2.3 62-002 SUCHY LAS NOWY RYNEK 5 F.1 10000 kg F.2 10000 kg F.3 40000 kg G 8196 kg J N3 K e1*2007/46*0727*07 L 2 O.1 --- O.2 --- P.1 12000,00 cm³ P.2 330,00 kW P.3 D Q --- S.1 2 S.3 --- SERIA DRYAM 0179609		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWÓD REJESTRACYJNY STAROSTA POZNAŃSKI ul. JACKOWSKIEGO 18 60-589 POZNAŃ ORGAN WYDANYCZY A PZ 392JX D.1 MERCEDES-BENZ D.2 353-4-4 -KSN0872JAXA830 -A808C1D1DSCXX D.3 ACTROS E WD896348310002289 B 12.01.2016 13.01.2016 H --- SERIA DRYAM 0179609	
--	--	--	--	---	--

Foto 87

12.01.2017 2018-01-23 SKP RP007 07 MAR 2016 26.03.2016 SKP RP007 2018-03-26		---ZAWIĘSZENIE PRZEMATYCZNE--- ---TYŁ DO PRZEDU CHWISCI SPALIN - EURO VI ---ZESPÓŁ 44000 KG--- N/AE9058105	
---	--	---	--

Foto 88