

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 2417A/BK/04/2017**

z dnia: 2018/03/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2018

Marka: BMW

Model pojazdu: 550i Gran Turismo Kat. F07

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 9802W

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT

003-01714

Nr identyfikacyjny (VIN)

WBASP01030C987434

Data pierwszej rejestracji

2013/10/01, (w Polsce: 2014/07/21)

Data ważności badania technicznego

2017/08/04

Data oględzin

2017/04/20

Miejsce oględzin

ul. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

Wskazanie drogomierza

128771 km

Okres eksploatacji pojazdu (13/10/01-18/03/15)

53 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkow.

2750 kg*

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Rodzaj silnika

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

4395 ccm / 330kW (449KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

8 / widlasty / 32

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

4WD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 2417A/BK/04/2017**

z dnia: 2018/03/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2018

Marka: BMW

Model pojazdu: 550i Gran Turismo Kat. F07

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 9802W

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT

003-01714

Nr identyfikacyjny (VIN)

WBASP01030C987434

Data pierwszej rejestracji

2013/10/01, (w Polsce: 2014/07/21)

Data ważności badania technicznego

2017/08/04

Data oględzin

2017/04/20

Miejsce oględzin

ul. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

Wskazanie drogomierza

128771 km

Okres eksploatacji pojazdu (13/10/01-18/03/15)

53 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Rodzaj silnika

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

4395 ccm / 330kW (449KM)

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2012.07-2013.06)**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Czujnik deszczu
- 3 Czujnik kolizji
- 4 Czujniki parkowania - przód
- 5 Czujniki parkowania - tył
- 6 Dach panoramiczny
- 7 Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie
- 8 Fotele przednie podgrzewane
- 9 Fotele przednie regul. elektr. z pamięcią położenia
- 10 Fotele przednie sportowe
- 11 Hamulec postojowy elektryczny
- 12 Immobilizer
- 13 Kierownica sportowa
- 14 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
- 15 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
- 16 Kolumna kierownicy regulowana elektr.
- 17 Kolumna kierownicy regulowana z pamięcią położenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 28 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 29 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 30 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- 31 Przygotowanie do internetu
- 32 Radioodtwarzacz BMW Professional CD
- 33 Reflektory bi-ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
- 34 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- 35 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
- 36 System stabilizacji toru jazdy DSC
- 37 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- 38 System wspomagania nagłego hamowania
- 39 Szyby atermiczne
- 40 Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
- 41 Światła mijania włączane automatycznie
- 42 Światła p/mgielne przednie
- 43 Tapicerka ze skóry "Dakota"
- 44 +Tarcze kół alum. 18" DOTZ

18	Komputer pokładowy	45	Tarcze kół alum. 19" "Star Spoke 272" opony 245/45;275/40
19	Kurtyny powietrzne boczne	46	Tempomat
20	Lakier metalizowany	47	Wspomaganie układu kierowniczego elektr. Servotronic
21	Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie	48	Wykończenie wnętrza drewnem jesionowym
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektr.	49	Zagłówki foteli przednich aktywne
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	51	Zawieszenie tylne pneumatyczne
25	Opony z funkcją jazdy awaryjnej	52	Zawieszenie tylne z regulacją położenia automatyczną
26	Oświetlenie Ambiente	53	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z interfejsem USB
27	Podłokietnik centralny przedni	54	Złącze "AUX"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 245/50 R18 104V XL WR A3 TL	5,0	52
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 245/50 R18 104V XL WR A3 TL	5,0	52
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 245/50 R18 104V XL WR A3 TL	5,0	52
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 245/50 R18 104V XL WR A3 TL	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyc, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Zderzak przedni jest obtarty od dołu z P str., posiada punktowo zdarty lakier z P str. w dolnej części, posiada liczne odpryski pow. lak. w przedniej części i w części centralnej, punktowe wgniecenie o średnicy ok. 2 [cm] nad tablicą rej. z L str.

Kratka chromowana lewa wlotu powietrza do komory silnika jest pęknięta w dolnej części

Błotnik przedni z L str. posiada punktowy odprysk o średnicy ok. 2 [mm] w części centralnej

Drzwi tylne z L str. posiadają odpryski pow. lak. na zew. pionowej krawędzi, punktowe odpryski o średnicy ok. 5 [mm] pod lusterkiem i o średnicy ok. 2 [mm] w części centralnej

Obudowa lusterka zew. drzwi z L str. posiada zadrapanie lakieru

Pokrywa bagażnika posiada zadrapania pow. lak. z P str.

Zderzak tylny jest niespasowany z L str. (lekko odstaje)

Listwa chromowana przy oknie tylnym (przy błotniku tylnym z P str.) z P str. jest wyblakła

Obudowa lusterka zew. drzwi z P str. posiada zadrapanie lakieru

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Fotel kierowcy posiada wygniecioną tapicerkę skórzaną

Kanapa tylna posiada punktowe zabrudzenia, jest wygnieciona z P str.

Fotel pasażera jest zabrudzony na tylnej części oparcia

Wnęka drzwi tylnych z P str. posiada zadrapanie lakieru pod uchwytem zamka drzwi

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPEĐOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnic, oświetlenie itp.)

Nie wnosi się uwag

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Szyba czołowa posiada punktowe odpryski z P str. (5szt.) z czego największy jest o średnicy ok. 0,5 [cm], reszta ok. 1-2 [mm]

UWAGI

W dowodzie rejestracyjnym błędnie wpisany jest rok produkcji pojazdu. Powinno być 2012r. Informacja została zweryfikowana w zewnętrznej bazie danych

Pojazd wyprodukowany na rynek holenderski

Niniejsza ekspertyza jest aktualizacją ekspertyzy nr 2417/BK/04/2017 wykonaną bez dodatkowych oględzin i zawiera skorygowaną wartość na dzień aktualizacji. Założono stan techniczny pojazdu taki sam jak w dniu jego oględzin

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano dowód rejestracyjny pojazdu, 2 kluczyki, ubezpieczenie OC, książkę serwisową, fakturę za serwis olejowy z dnia 09.05.2016r., wyciąg historii pojazdu po odczycie z kluczyka (foto nr 80)

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. nie wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu

Zderzak tylny był naprawiany, jest niespasowany z L str. (lekko odstaje)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 2417A/BK/04/2017

z dnia: 2018/03/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2018

Marka: BMW

Model pojazdu: 550i Gran Turismo Kat. F07

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 9802W

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

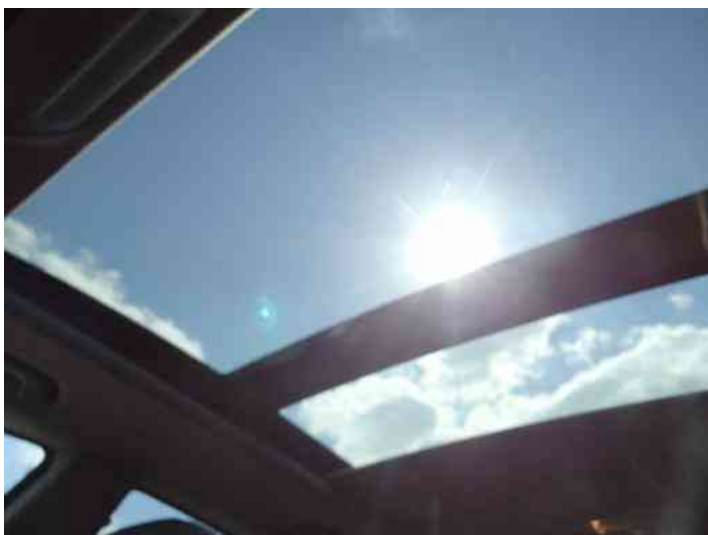


Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51

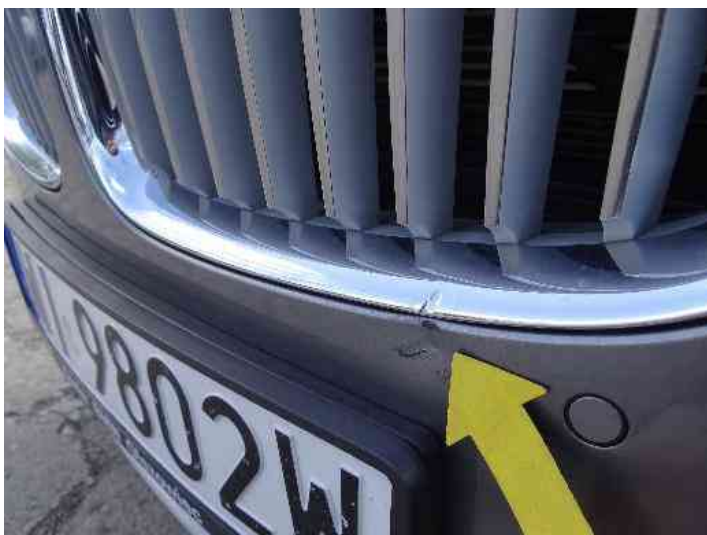


Foto 52

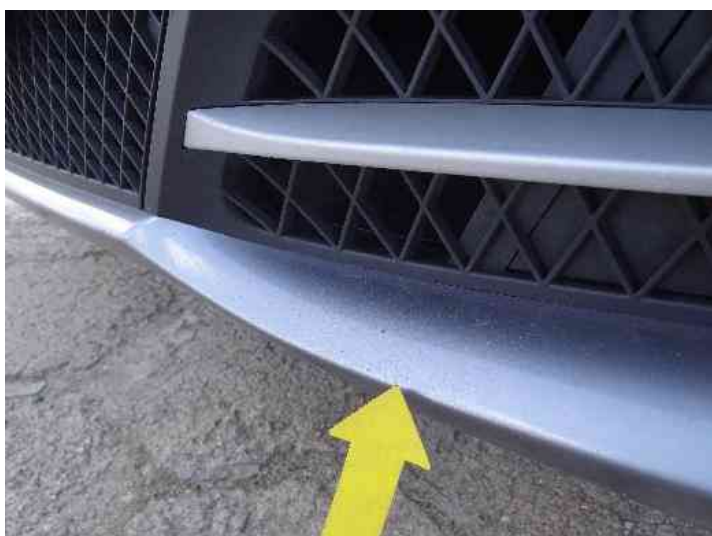


Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61

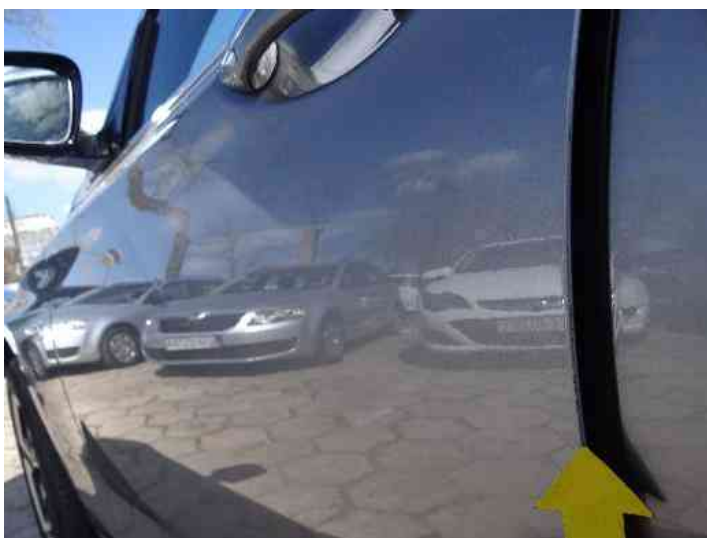


Foto 62



Foto 63

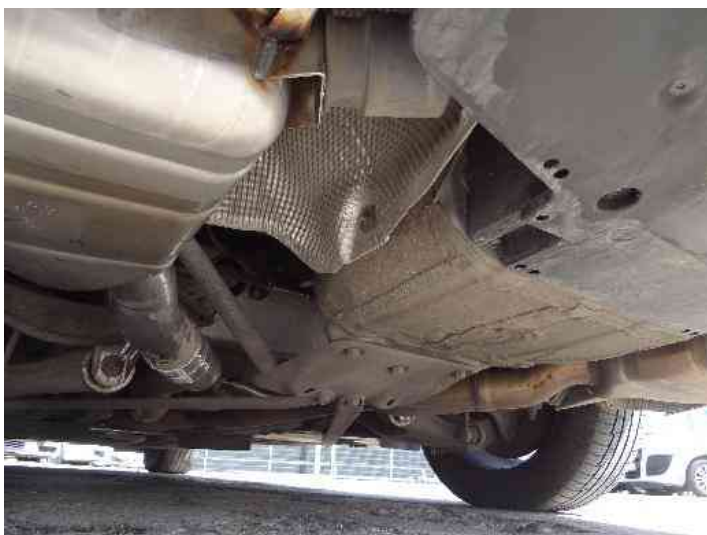


Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78

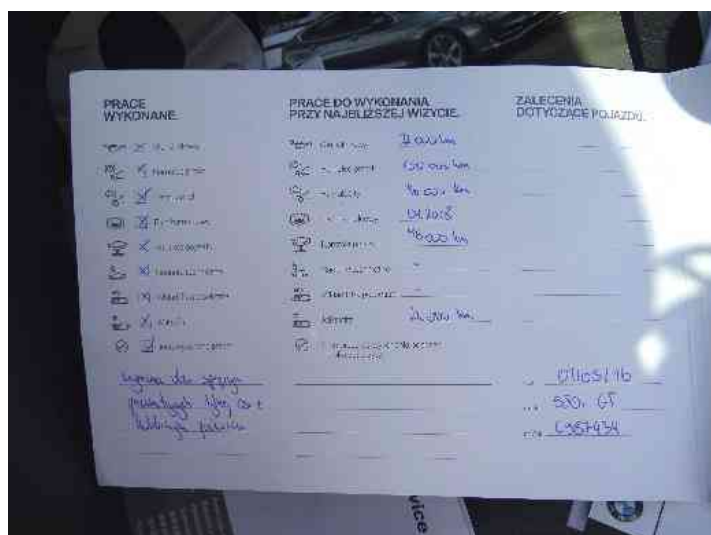


Foto 79

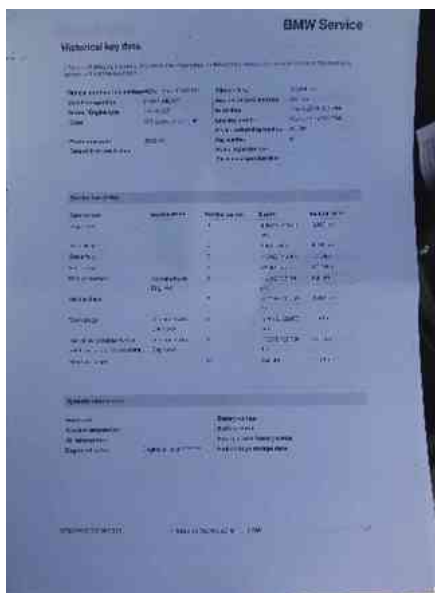


Foto 80

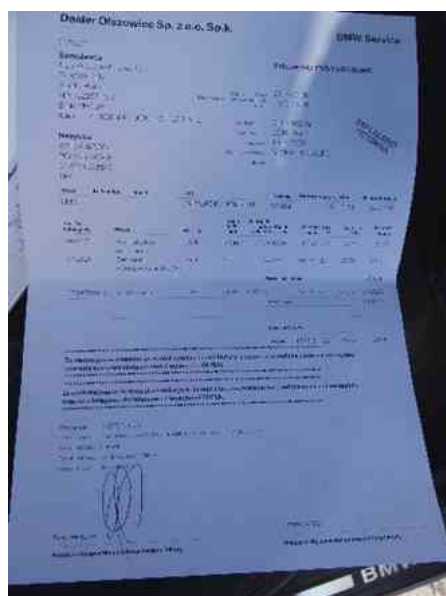


Foto 81

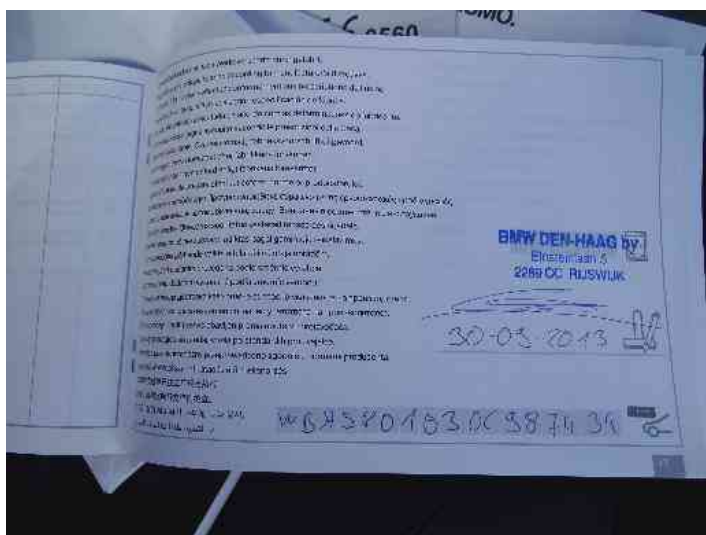


Foto 82

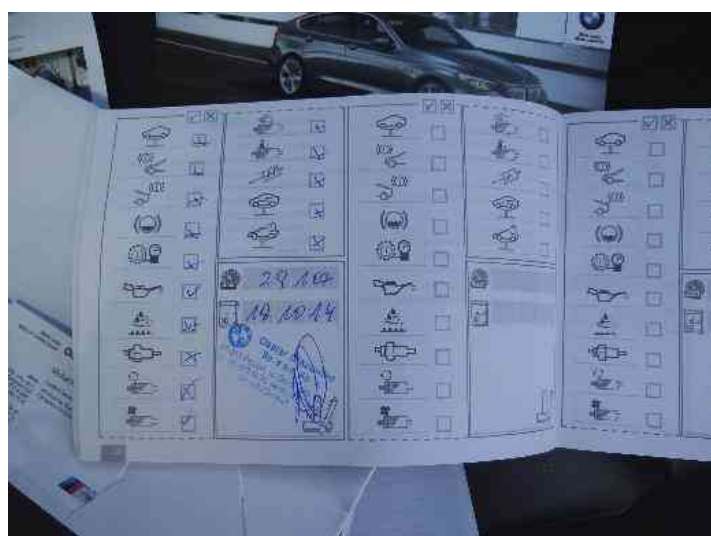


Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86

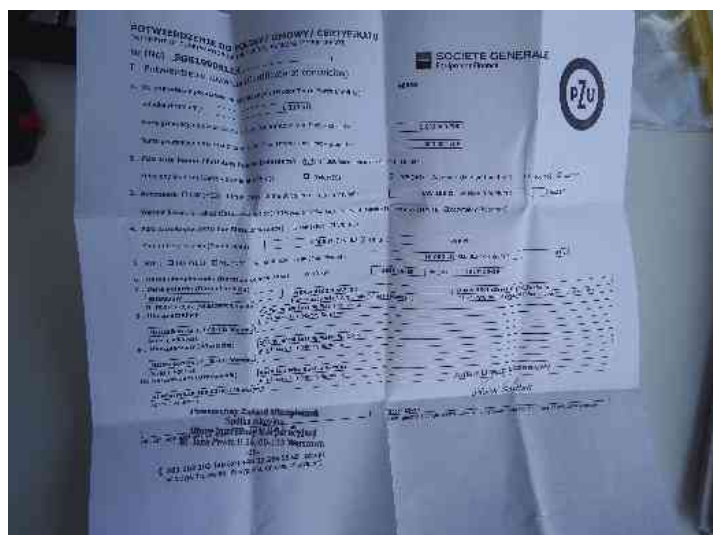


Foto 87