

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 4252/BK/04/2019**

z dnia: 2019/04/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] IV-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: A0909 L.04 12.5t

Wersja: S TRAMP

Nr rejestracyjny: WOT 20152

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus

VIN: SUASW3RAP4S680517

Data pierwszej rejestracji	2004/09/30
Data ważności badania technicznego	2019/06/03
Data oględzin	2019/04/04
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	395679 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/09/30-19/04/10)	174 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Pomarańczowy 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	12500 kg
Rodzaj autobusu	szkolny 2 drzwiowy 43 osobowy
Liczba miejsc siedzących	43
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Oznaczenie silnika	DCI4-CJ01
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4120 ccm / 128kW (174KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	9300 mm / 2500 mm / 3150 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 4252/BK/04/2019**

z dnia: 2019/04/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] IV-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: A0909 L.04 12.5t

Wersja: S TRAMP

Nr rejestracyjny: WOT 20152

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus

VIN: SUASW3RAP4S680517

Data pierwszej rejestracji	2004/09/30
Data ważności badania technicznego	2019/06/03
Data oględzin	2019/04/04
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	395679 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/09/30-19/04/10)	174 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Pomarańczowy 2-warstwowy typu uni
Rodzaj autobusu	szkolny 2 drzwiowy 43 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Oznaczenie silnika	DCI4-CJ01
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4120 ccm / 128kW (174KM)

WYPOSAŻENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	7	Poręcze poziome
2	+Dach regulowany mechanicznie (2 szt.)	8	+Światła p/mgielne przednie
3	+Fotele sztywne	9	+Tachograf elektroniczny
4	+Koło zapasowe	10	Wywietrzniki dachowe
5	Nagrzewnice	11	Zasłony okienne
6	Ogrzewanie wodne		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*LONG MARCH 10.00 R22.5 144/142M LM118	2,0	100
Przednie prawe:	*LONG MARCH 10.00 R22.5 144/142M LM118	2,0	100
Tylne LZ:	*STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL	1,0	100
Tylne LW:	*STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL	1,0	100
Tylne PZ:	*STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL	1,0	100
Tylne PW:	*STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL	1,0	100

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE / Zewnętrzne** (elementy poszyc. błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Pas pod szybą czołową jest prowizorycznie pomalowany (ślady pędzla)

Atrapy reflektorów przednich są prowizorycznie pomalowane (chropowatość, grudki lakieru)
Poszycie ściany przedniej posiada liczne odpryski lakieru na całej powierzchni
Poszycie ściany bocznej z L str. pojazdu posiada zadrapanie lakieru w przedniej części na szerokości ok. 50 [cm], zarysowania lakieru w tylnej części
Wszystkie słupki okienne z L str. pojazdu posiadają popękany lakier z odpryskami przy łączeniu z blachą poszycia bocznego pojazdu
Pokrywa boczna w przedniej części z L str. pojazdu posiada miejscowo zdarty lakier
Pokrywa pierwszego luku bagażowego z L str. pojazdu posiada miejscowo zdarty lakier, zacieki lakieru przy dolnej krawędzi
Pokrywa drugiego luku bagażowego z L str. pojazdu posiada zacieki lakieru przy dolnej krawędzi
Pokrywa luku zbiornika sprężonego powietrza z L str. pojazdu posiada liczne zadrapania lakieru
Zderzak tylny jest prowizorycznie pomalowany (chropowatość, zacieki lakieru z P str.), jest obtarty z L str.
Naroże tylne z P str. pojazdu posiada zadrapania w górnej części
Poszycie boczne w tylnej części (przy narożu tylnym) z P str. pojazdu posiada miejscowe wgniecenie
Drzwi drugie posiadają obtartą zew. uszczelkę w dolnej części, popękany lakier w dolnej części, popękana masa szpachlowa w dolnej części
Wszystkie słupki okienne z P str. pojazdu posiadają popękany lakier z odpryskami przy łączeniu z blachą poszycia bocznego pojazdu
Osłona nadkola koła przedniego z P str. jest popękana

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Kierownica jest wytarta
Deska rozdzielcza posiada nawiercone otwory (ślady po zamontowanej kasie do sprzedaży biletów)
Fotele pasażerów posiadają wytartą i odklejoną tapicerkę na siedzeniach - 22szt.
Na oparciach foteli pasażerów są nałożone pokrowce
Oparcie do mocowania wózka inwalidzkiego posiada rozdartą tapicerkę w górnej części

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku wyświetlają się komunikaty:

- „serwis”
- „defekt”
- „zjazd do warsztatu”

Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Opony wszystkich kół są zużyte - konieczna wymiana

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnicą, oświetlenie itp.)

Akumulatory były rozładowane. Silnik uruchomiono przy użyciu zewnętrznego źródła prądu
Klosz światła pozycyjnego przedniego z P str. jest popękany
Klosz światła pozycyjnego przedniego z L str. jest popękany
Klosz kierunkowskazu bocznego przedniego z P str. jest popękany
Klosz światła obrysowego przedniego z P str. jest popękany
Klosz kierunkowskazu tylnego z L str. jest pęknięty

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Szyba czołowa lewa jest pęknięta. Konieczna wymiana

Zamek drzwi drugich nie funkcjonuje - brak możliwości otwarcia drzwi
Lusterko zewnętrzne z P str. pojazdu posiada złuszczoną powłokę odbłaskową

UWAGI

Brak możliwości odczytu przebiegu na tablicy wskaźników. Przebieg odczytano z tachografu

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano tylko kluczyk, dowód rejestracyjny, nieaktualne ubezpieczenie OC

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono zabezpieczeń

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. pojazdu wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu tj.:

Drzwi przednie 200um-240um, ściana prawa boczna między drzwiami P a drzwiami T 260um-300um, pokrywa luku bagażowego z P str. 180um-220um, drzwi tylne 130um-150um, ściana prawa boczna w tylnej części pojazdu 50um-70um, ściana lewa boczna (w tylnej części) 150um-180um, ściana lewa boczna (w przedniej części) 200um-230um, pokrywy luków bagażowych z L str. 160um-200um

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 4252/BK/04/2019

z dnia: 2019/04/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] IV-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: A0909 L.04 12.5t

Wersja: S TRAMP

Nr rejestracyjny: WOT 20152

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26

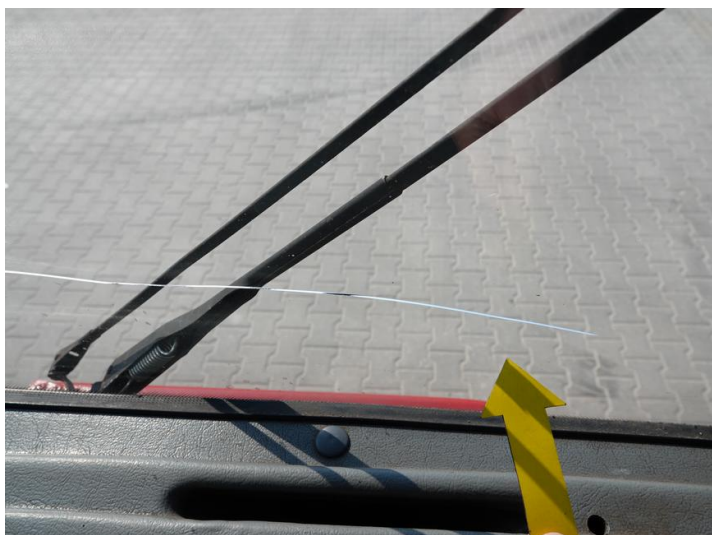


Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32

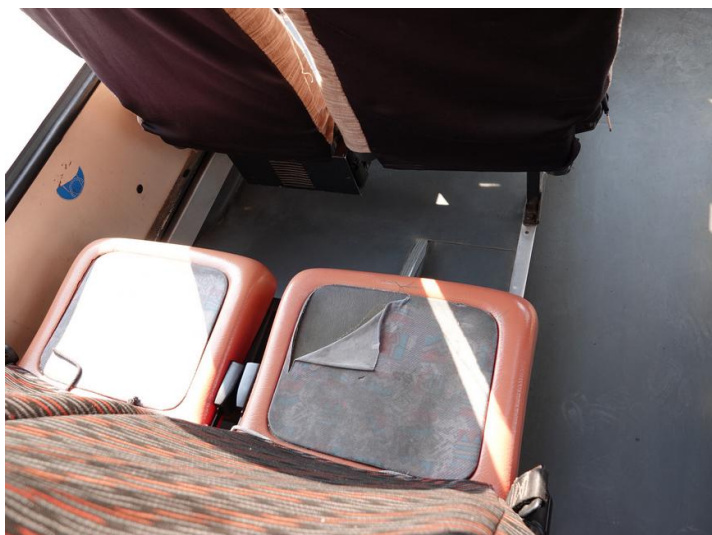


Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37

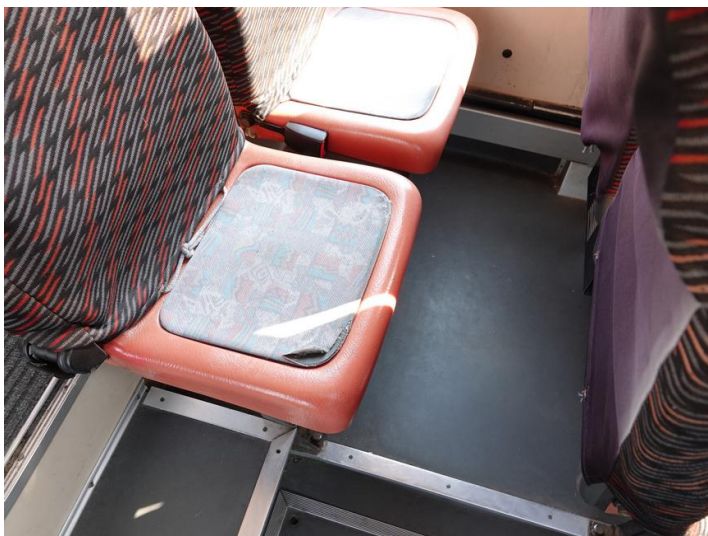


Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43

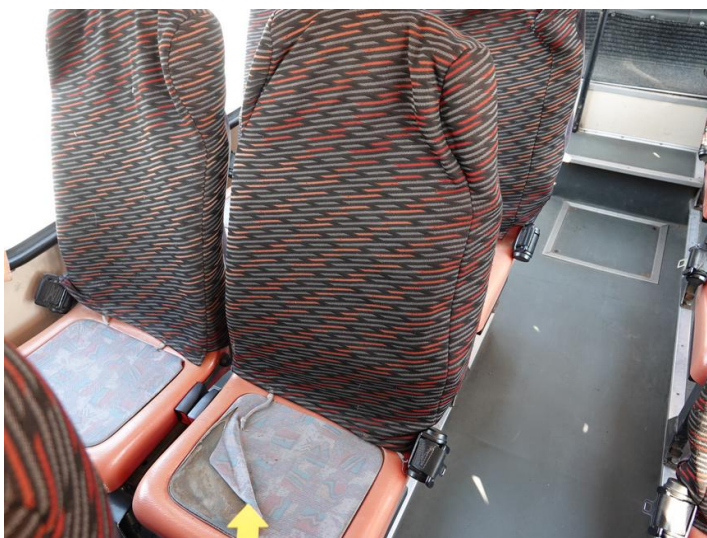


Foto 44

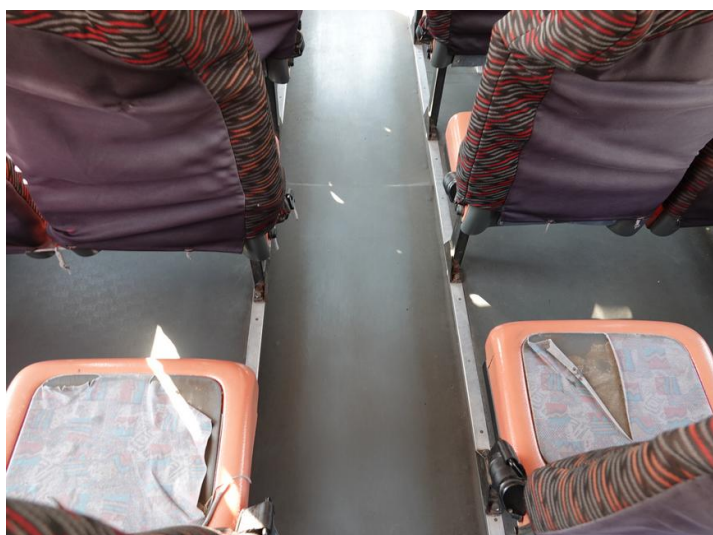


Foto 45



Foto 46

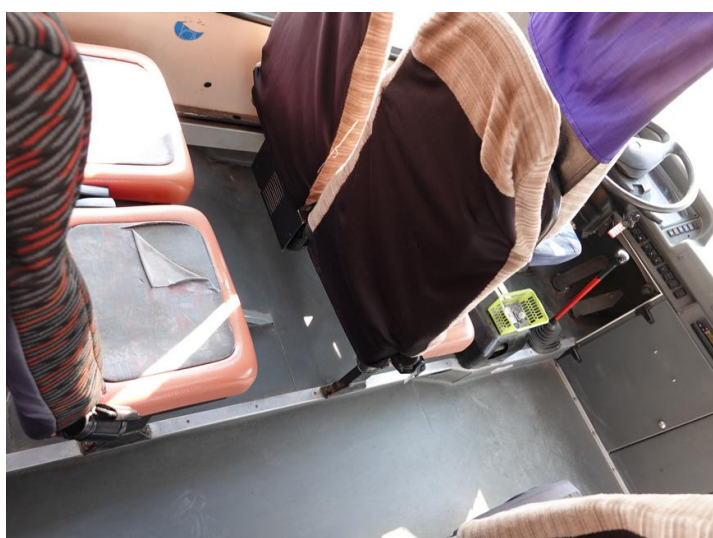


Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

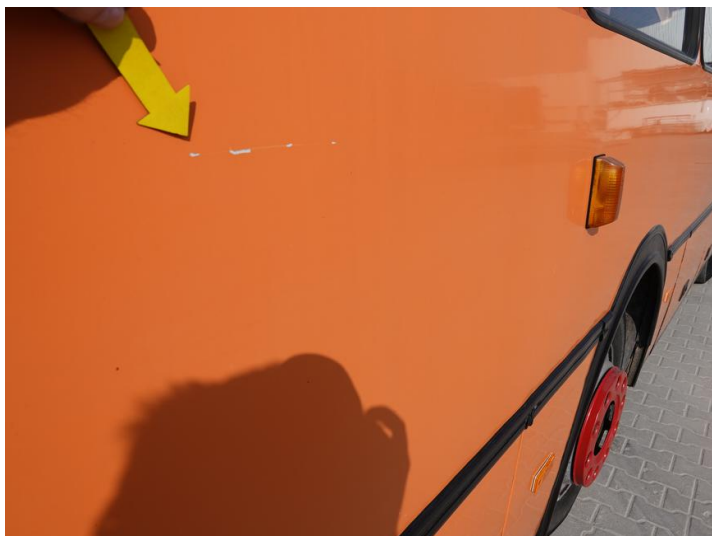


Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69

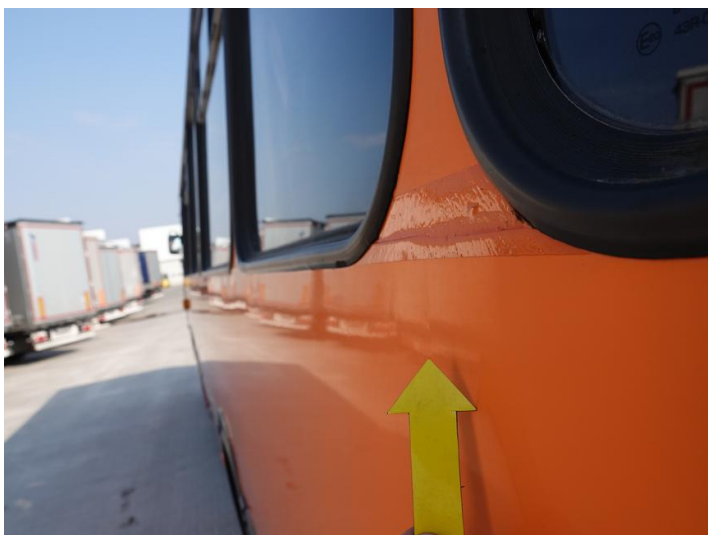


Foto 70



Foto 71

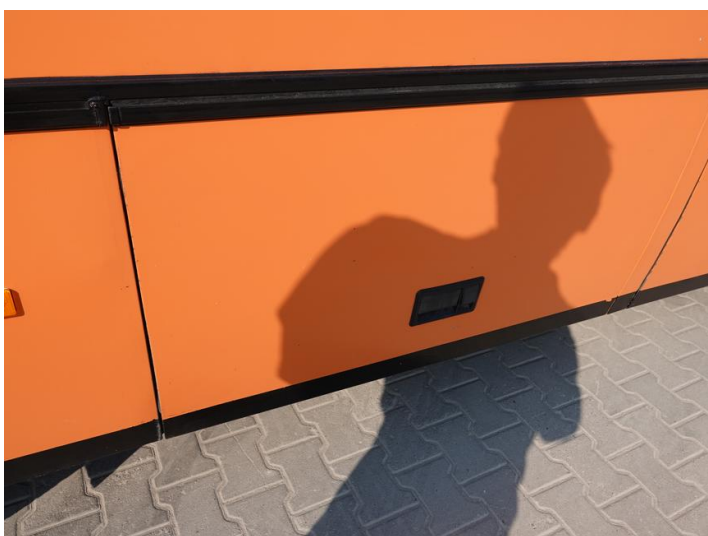


Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87

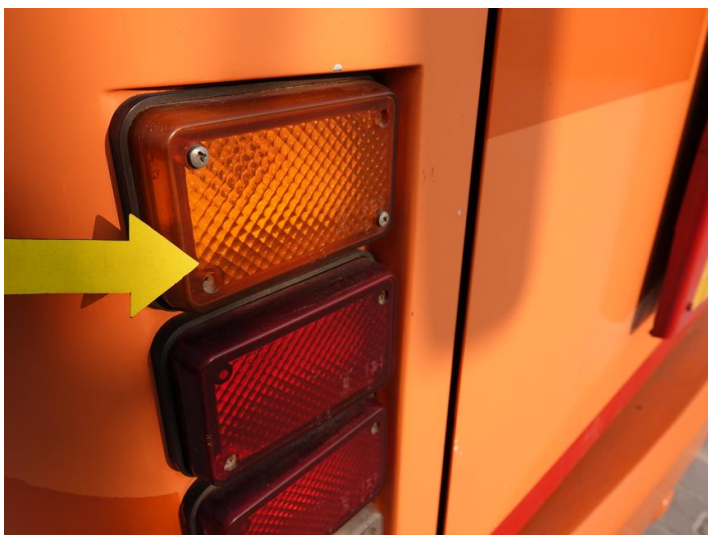


Foto 88



Foto 89

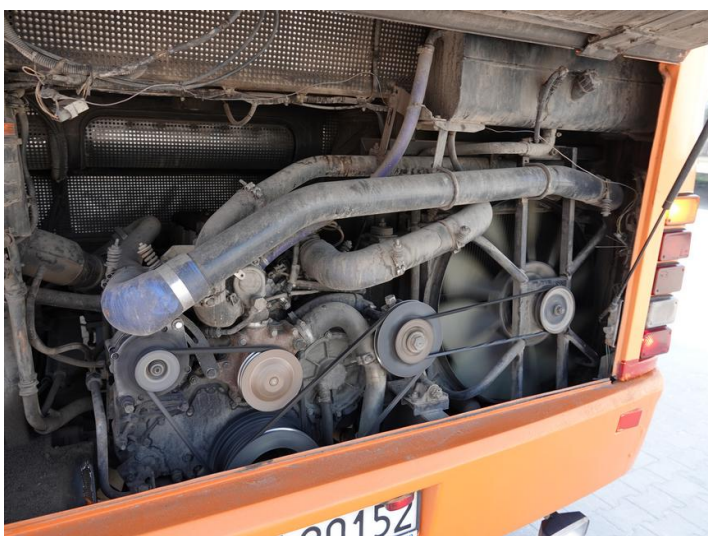


Foto 90



Foto 91



Foto 92

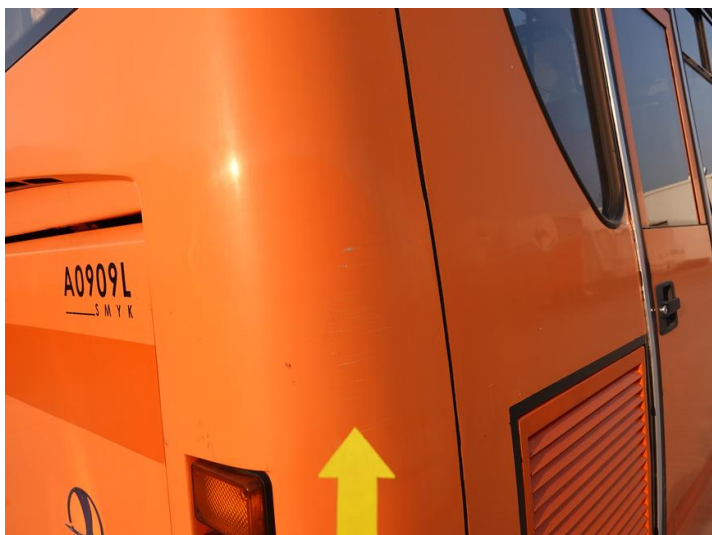


Foto 93



Foto 94



Foto 95

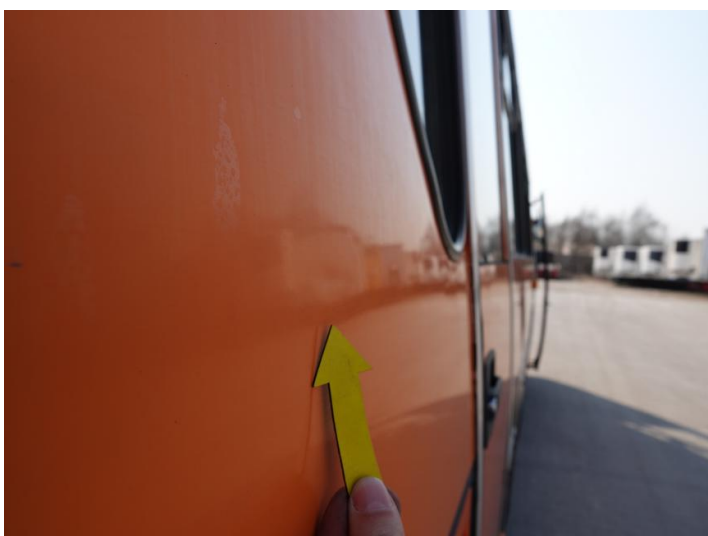


Foto 96



Foto 97

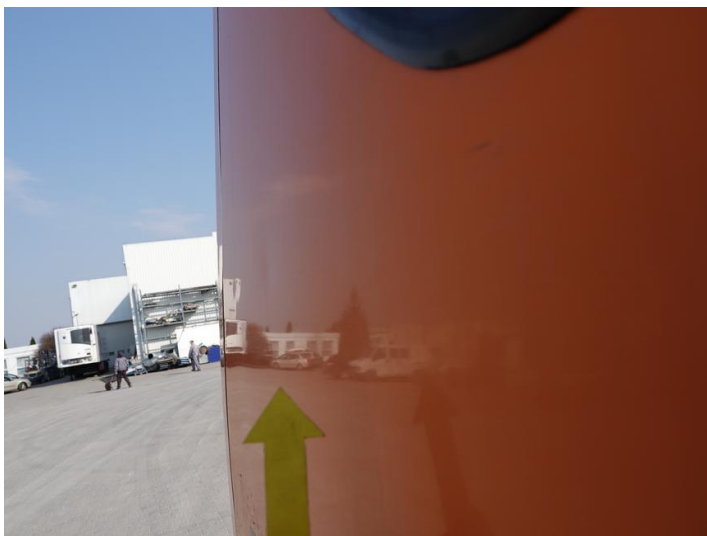


Foto 98



Foto 99

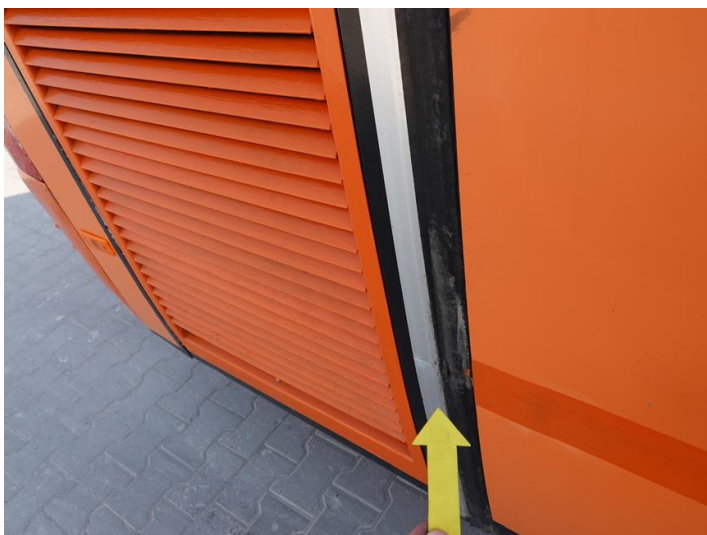


Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107

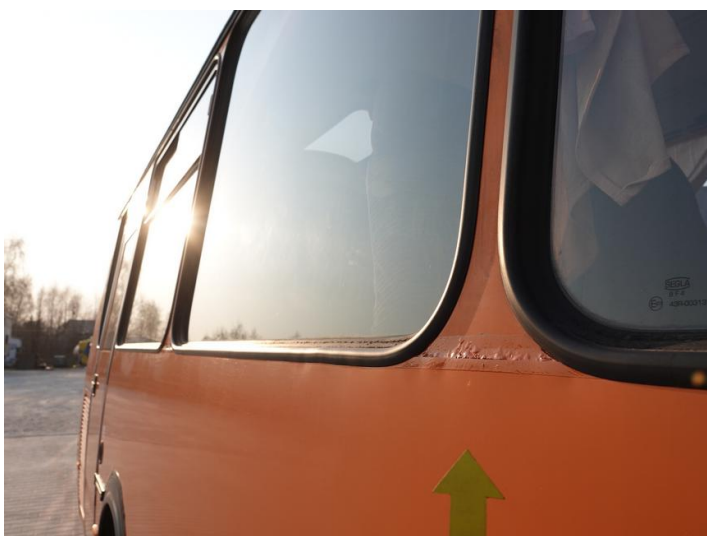


Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115

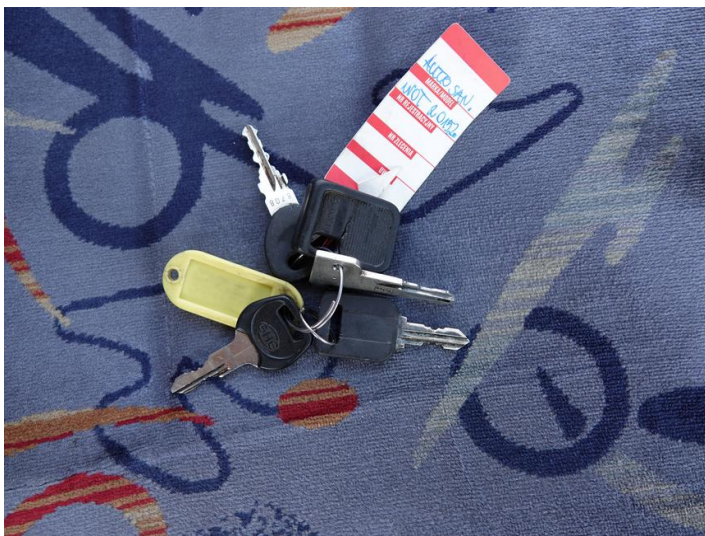


Foto 116

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
WOT 20152	
STAROSTA OTWOCKI ul. GÓRKA 13 85-488 OTWOCK	
ORGAN WYDANYCH A	
D.1 AUTOSAN D.2 20152	
D.3 TRAMP D.4 20152	
E SUASW3RAP4S680517	
B 38.89.2884 12.12.2017 H	
SERIA DVBAN 5159413	

Foto 117

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 24.05.2018	
DATA	
PODPIŚCIE	
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 24.05.2018	
DATA	
PODPIŚCIE	
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 24.05.2018	
DATA	
PODPIŚCIE	
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 24.05.2018	
DATA	
PODPIŚCIE	

Foto 118

ERGO HESTIA	
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY OBRÓBIAKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY ZWIĄZANE Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W RAMACH POLICY GENERALNEJ SZUG0376/17KOM	
CERTIFICATE OF MOTOR THIRD PARTY LIABILITY (MTR) ACCORDING TO THE GENERAL POLICY NO. SZUG0376/17KOM	
Numer certyfikatu Certificate number SZUG0376/17KOM00041	
Ubezpieczający Policy holder SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.	
Ubezpieczony Insured SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.	
Dane pojazdu Data of vehicle	
Rodzaj Vehicle type autobus	Model Model of vehicle A-09
Numer rejestracyjny Registration number WOT20152	Numer silnika Engine number SUASW3RAP4S680517
Od From 2017-11-28 00:00	Do To 2018-11-25 24:00
Suma gwarancyjna Guaranteed sum limit Skutki na osobie Casualty Skutki na mieniu Property	Składka Premium 1 400,00 PLN
Data wystawienia certyfikatu Date of issue 2017-10-10	
Pieczęć i podpis Seal and signature	
www.ergohestia.pl	

Foto 119